

核技术利用建设项目

江阴澄西医院有限公司

扩建 1 台 DSA 项目环境影响报告表

(公示稿)

江阴澄西医院有限公司

2021 年 12 月

生态环境部监制

# 核技术利用建设项目

## 江阴澄西医院有限公司

### 扩建 1 台 DSA 项目环境影响报告表

建设单位名称：江阴澄西医院有限公司

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：江阴市镇澄路 2257 号

邮政编码：214444

联系人：祁良

电子邮箱：1912256629@qq.com

联系电话：18861607719

**表 1 项目基本情况**

建设项目名称		江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目			
建设单位		江阴澄西医院有限公司 (统一社会信用代码: 91320281MA1X69B49N)			
法人代表姓名	盛正群	联系人	祁良	联系电话	18861607719
注册地址		江阴市镇澄路 2257 号			
项目建设地点		江阴市镇澄路 2257 号			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资 (万元)	360	项目环保总投资 (万元)	50	投资比例(环保 投资/总投资)	13.89%
项目性质		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他		占地面积 (m <sup>2</sup> )	/
应用 类 型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I 类 (医疗使用) <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
	非密封放 射性物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物		
		<input type="checkbox"/> 销售	/		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙		
	射线装置	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
	其他	/			
	<p><b>项目概述:</b></p> <p><b>一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来</b></p> <p>江阴澄西医院有限公司是一家占地面积 25 亩, 医疗用房面积约 1.5 万平方米, 前期投资 1.6 亿元, 开展床位 230 张的综合二级医院。</p> <p>江阴澄西医院有限公司位于江阴市镇澄路 2257 号, 为了适应医院发展要求, 服务患者, 医院将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房并配备 1 台 DSA (Optima IGS 330, 最大管电压 125kV, 最大管电流 1000mA), 用于开展医疗诊断和</p>				

引导介入治疗。

2021年6月，江阴澄西医院有限公司扩建1台DSA项目建设完成，尚未投入使用。同年7月，无锡市江阴生态环境局对江阴澄西医院有限公司违反环评制度案进行立案调查，后根据生态环境部（2020）第51号文件作出免于行政处罚的决定并销案（详见附件9）。

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，该项目需补办环境影响评价工作。受江阴澄西医院有限公司的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了该单位扩建1台DSA项目的环境影响评价工作。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号），本项目为将辅楼二层会议室改造为1座DSA机房和配套设施用房并配备1台DSA，属于“172核技术利用建设项目”中的“使用II类射线装置的”项目，确定为编制环境影响报告表。我公司通过资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上，编制了该项目环境影响报告表。该医院扩建1台DSA项目情况见下表：

表 1-1 江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目情况一览表

射线装置									
序号	射线装置名称 型号	数量	最大管电 压 (kV)	最大管电 流 (mA)	射线装置 类别	工作场所 名称	使用情况	环评情况及 审批时间	备注
1	DSA (Optima IGS 330)	1	125	1000	II类	DSA 机房	已建成， 未使用	本次环评	/

## 二、项目选址情况

江阴澄西医院有限公司位于江阴市镇澄路 2257 号，医院东侧为东支农产品专业合作社，南侧由东向西分别为为后悔禅寺、农田及居民房屋，西侧为依文纺织公司，北侧为镇澄路。医院将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房，并配备 1 台 DSA。辅楼东侧为院内道路，并通过二层连廊与住院楼连通，南侧为院内道路，隔院内道路为宿舍楼，西侧、北侧为院内道路及停车场。本项目地理位置示意图见附图 1，江阴澄西医院有限公司平面布置和周围环境示意图见附图 2。

本项目 DSA 机房东侧为控制室，南侧为仪器室、设备间、污物间，西侧为缓冲区、交接台，北侧为女更衣室及防护用品间，上方无建筑，下方为餐厅。辅楼二层

DSA 机房平面布置及周围环境示意图见附图 3。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东至院内住院楼（最近处 12m），南至医院南侧边界，西至医院西侧边界，北至院内停车场，东北侧至院内门诊楼（最近处 22m）。评价范围内无学校、居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要是辐射工作人员、其他医务人员、院内病患和周围公众等。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号），本项目评价范围内不涉及江苏省内优先保护单元。本项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图见附图 4。

### 三、原有核技术利用项目履行环保手续情况

江阴澄西医院有限公司目前已取得辐射安全许可证，证书编号为苏环辐证[B1042]，种类和范围为“使用 III 类射线装置”，有效期至：2024 年 7 月 3 日。医院辐射安全许可证正本见附件 3。

医院原有核技术利用项目均已履行环保手续。

### 四、产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）（2013 年修正）》，本项目不属于国家和江苏省“指导目录”中的限制类或淘汰类项目，符合当前国家和江苏省的产业政策。

### 五、实践正当性分析

本项目的运行，可为病人提供放射诊断服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，其获得的利益远大于对环境的影响，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

**表 2 放射源**

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) ×枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)。

**表 3 非密封放射性物质**

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量 (Bq)	日等效最大操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速 粒子	最大能量 (MeV)	额定电流 (mA) /剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	DSA	II	1	Optima IGS 330	125	1000	医用诊断/引导介入治疗	辅楼二层 DSA 机房	本次环评， 尚未许可
2	C 形臂 X 线机	III	1	GEOECFluoroc tcompactD	110	500	医用诊断	镇澄路 2257 号 影像科	已登记备 案，已许可
3	DR	III	1	uDR266i	100	500	医用诊断	镇澄路 2257 号 影像科	已登记备 案，已许可
4	CT	III	1	Opma CT 680Ex pert	140	600	医用诊断	镇澄路 2257 号 影像科	已登记备 案，已许可
5	牙片机	III	1	RAY68(M)	70	7	医用诊断	镇澄路 2257 号 口腔科	已登记备 案，已许可
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 中子发生器, 包括中子管, 但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 ( $\mu$ A)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物 (重点是放射性废弃物)

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过排风系统排入外环境。臭氧半衰期一般为 20~30 分钟, 常温状态下即可自行分解为氧气。
介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料	固态	/	/	约 10kg	约 120kg	/	暂存在机房内的废物桶, 手术结束后集中收集	委托有资质单位进行处理
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 1. 常规废弃物排放浓度, 对于液态单位为 mg/L, 固体为 mg/kg, 气态为 mg/m<sup>3</sup>; 年排放总量用 kg。

2. 含有放射性的废物要注明, 其排放浓度、年排放总量分别用比活度 (Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m<sup>3</sup>) 和活度 (Bq)。



表 6 评价依据

<p>法规 文件</p>	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订版），国家主席令第9号公布，2015年1月1日起实施；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版），国家主席令第24号公布，2018年12月29日发布施行；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，国家主席令第6号公布，2003年10月1日起实施；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令709号，2019年3月2日施行；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），国务院令第682号，2017年10月1日发布施行；</p> <p>(6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部部令第20号，2021年1月4日公布施行；</p> <p>(7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号，2011年5月1日起施行；</p> <p>(9) 《关于发布〈射线装置分类〉的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号，2017年12月5日起施行；</p> <p>(10) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告2019年第57号，2020年1月1日起施行；</p> <p>(11) 《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正本），江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告公布，2018年5月1日起实施；</p> <p>(12) 《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145号，2006年9月26日起施行；</p> <p>(13) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，生态环境部公告 2019年 第39号，2019年10月25日发布；</p> <p>(14) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部</p>
------------------	--

	<p>部令第9号，2019年11月1日起施行；</p> <p>(15) 《江苏省国家级生态保护红线规划》，苏政发〔2018〕74号，2018年6月9日；</p> <p>(16) 《江苏省生态空间管控区域规划》，苏政发[2020]1号，2020年1月8日；</p> <p>(17) 《关于发布〈建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法〉配套文件的公告》，生态环境部公告2019年第38号，2020年1月1日起施行；</p> <p>(18) 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，苏政发〔2020〕49号，2020年6月21日。</p>
<p>技术 标准</p>	<p>(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；</p> <p>(2) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）；</p> <p>(3) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）；</p> <p>(4) 《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）；</p> <p>(5) 《核辐射环境质量评价的一般规定》（GB 11215-1989）；</p> <p>(6) 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）；</p> <p>(7) 《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）；</p> <p>(8) 《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）。</p>
<p>其他</p>	<p><b>附图：</b></p> <p>(1) 江阴澄西医院有限公司扩建1台DSA项目地理位置示意图（附图1）；</p> <p>(2) 江阴澄西医院有限公司平面布置和周围环境示意图（附图2）；</p> <p>(3) 江阴澄西医院有限公司辅楼二层DSA机房平面布置及周围环境示意图（附图3）；</p> <p>(4) 本项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图（附图4）。</p> <p><b>附件：</b></p> <p>(1) 项目委托书（附件1）；</p> <p>(2) 射线装置使用承诺书（附件2）；</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>(3) 辐射安全许可证正本复印件（附件3）；</li><li>(4) 本项目机房屏蔽参数说明（附件4）；</li><li>(5) 本项目辐射环境现状监测报告（附件5）；</li><li>(6) 2020年度江阴市环境状况公报（附件6）；</li><li>(7) 专家评审意见及修改清单（附件7）；</li><li>(8) 原有核技术利用项目辐射监测开展情况（附件8）；</li><li>(9) 无锡市生态环境局行政处罚卷宗（附件9）。</li></ul> |
|--|---|

表 7 保护目标与评价标准

**评价范围**

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的要求，以及根据本项目的特点，本项目的评价范围确定为江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目所在机房实体屏蔽墙体边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2。

**保护目标**

本项目主要考虑 DSA 工作时可能对周围环境产生的辐射影响。本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东至院内住院楼（最近处 12m），南至医院南侧边界，西至医院西侧边界，北至院内停车场，东北侧至院内门诊楼（最近处 22m）。评价范围内无学校、居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要是辐射工作人员、其他医务人员、院内病患和周围公众等。详见表 7-1。

表 7-1 本项目保护目标一览表

编号	周边点位描述	环境保护目标	方位	距离	人口规模
1	辅楼二层	辐射工作人员	/	/	约 4 人
2	辅楼一层（餐厅）	其他医务人员、病患、周围公众	楼下	1~4.5m	流动人口
3	院内道路		东、南、西、北	1~50m	流动人口
	住院楼		东侧	12~50m	约 50 人
	门诊楼		东北侧	22~50m	约 20 人
	宿舍楼		南侧	18~32m	约 35 人

江阴澄西医院有限公司位于江阴市镇澄路 2257 号，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号），本项目评价范围内不涉及江苏省内优先保护单元。

## 评价标准

### 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）：

#### 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

对象	要求
职业照射 剂量限值	应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量，20mSv ②任何一年中的有效剂量，50mSv ③眼晶体的年当量剂量，150mSv ④四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv
公众照射 剂量限值	实践使公众中有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。

#### 辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

##### 控制区：

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

##### 监督区：

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

#### 11.4 持续照射情况的行动水平或剂量约束

##### 11.4.3 放射性残存物持续照射的剂量约束

11.4.3.2 剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%即（0.1mSv/a~0.3mSv/a）的范围内。但剂量约束的使用不应取代最优化要求，剂量约束值只能作为最优化值的上限（见4.3.4）。

### 2、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）：

#### 5 X射线设备防护性能的技术要求

##### 5.8 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备防护性能的专用要求

5.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备应满足其相应设备类型的防护性能专用要求。

5.8.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功切换透视和摄影功能的控制键。

5.8.3 X射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于20cm的装置。

5.8.4 介入操作中，设备控制台和机房内显示器上应能显示当前受检者的辐射剂量测定指示和多次曝光剂量记录。

#### 6 X射线设备机房防护设施的技术要求

##### 6.1 X射线设备机房布局

6.1.1 应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、

窗、管线口和工作人员操作位。

6.1.2 X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

6.1.3 每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；每台牙椅独立设置诊室的，诊室内可设置固定的口内牙片机，供该设备使用，诊室的屏蔽和布局应满足口内牙片机房防护要求。

6.1.4 移动式 X 射线机（不含床旁摄影机和急救车配备设备）在使用时，机房应满足相应布局要求。

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 2 的规定。

表 2 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型	机房内最小有效使用面积 <sup>d</sup> m <sup>2</sup>	机房内最小单边长度 <sup>e</sup> m
单管头 X 射线设备 <sup>b</sup> (含 C 形臂, 乳腺 CBCT)	20	3.5

## 6.2 X 射线设备机房屏蔽

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3 的规定。

表 3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mmPb	非有用线束方向铅当量 mmPb
C 形臂 X 射线设备机房	2.0	2.0

## 6.3 X 射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a) 具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于 2.5 $\mu$ Sv/h；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

b) CT 机、乳腺摄影、乳腺 CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔 CBCT 和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于 2.5 $\mu$ Sv/h；

c) 具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如 DR、CR、屏片摄影）机房外的周围剂量当量率应不大于 25 $\mu$ Sv/h，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于 0.25 mSv；

d) 车载式诊断 X 射线设备工作时，应在车辆周围 3 m 设立临时控制区，控制区边界的周围剂量当量率应符合 6.3.1 中 a) ~c) 的要求。

## 6.4 X 射线设备工作场所防护

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

6.4.8 模拟定位设备机房防护设施应满足相应设备类型的防护要求。

6.4.9 CT 装置的安放应利于操作者观察受检者。

6.4.10 机房出入口宜处于散射辐射相对低的位置。

6.4.11 车载式诊断 X 射线设备工作场所的选择应充分考虑周围人员的驻留条件，X 射线有用线束应避免人员停留和流动的路线。

6.4.12 车载式诊断 X 射线设备的临时控制区边界上应设立清晰可见的警告标志牌（例如：“禁止进入 X 射线区”）和电离辐射警告标志。临时控制区内不应有无关人员驻留。

6.5 X 射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.2 车载式诊断 X 射线设备机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求按照其安装的设备类型参照表 4 执行。

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.25 mmPb；介入防护手套铅当量应不小于 0.025 mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于 0.5 mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于 2 mmPb。

6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5 mmPb。

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

6.5.6 对于移动式 X 射线设备使用频繁的场所（如：重症监护、危重病人救治、骨科复位等场所），应配备足够数量的移动铅防护屏风。

表 4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

放射检查类型	工作人员		受检者	
	个人防护用品	辅助防护设施	个人防护用品	辅助防护设施
介入放射操作	铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套 选配：铅橡胶帽子	铅悬挂防护屏/铅防护帘、床侧防护帘/床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	—

注 1：“—”表示不做要求。

注 2：各类个人防护用品和辅助防护设施，指防电离辐射的用品和设施。鼓励使用非铅材料防护用品，特别是非铅介入防护手套。

#### 7 X 射线设备操作的防护安全要求

7.8 介入放射学和近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备操作的防护安全要求。

7.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。

7.8.2 介入放射学用 X 射线设备应具有记录受检者剂量的装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需要时，应能追溯到受检者的受照剂量。

7.8.3 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。

7.8.4 穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量计佩戴要求应符合 GBZ 128 的规定。

7.8.5 移动式 C 形臂 X 射线设备垂直方向透视时，球管应位于病人身体下方；水平方向透视时，工作人员可位于影像增强器一侧，同时注意避免有用线束直接照射。

### 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

4.1 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表 1 规定的排放限值。

表 1 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

### 4、项目管理目标限值

综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）确定本项目的管理目标，取国家标准的 1/4 作为剂量约束值：即职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv；机房屏蔽墙体外 30cm 处辐射剂量率目标控制值 2.5μSv/h。

### 5、参考资料：

（1）《辐射防护导论》，方杰主编。

（2）《辐射防护手册（第一分册）》，李德平、潘自强著。

（3）《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省环境监测站。



江苏省室内、室外天然贯穿辐射所致（空气吸收）剂量率（单位：nGy/h）

	室外剂量率	室内剂量率
均值	79.5	115.1
标准差 (s)	7.0	16.3
评价时参考范围取均值±3s		
(均值±3s) *	58.5~100.5	66.2~164.0

\*：评价时参考数值

表 8 环境质量和辐射现状

## 环境质量和辐射现状

### 一、项目位置、布局和周边环境

江阴澄西医院有限公司位于江阴市镇澄路 2257 号，医院东侧为东支农产品专业合作社，南侧由东向西为后悔禅寺、农田及居民房屋，西侧为依文纺织公司，北侧为镇澄路。医院将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房并配备 1 台 DSA，辅楼东侧为院内道路，并通过二层连廊与住院楼连通，南侧为院内道路，隔院内道路为宿舍楼，西侧、北侧为院内道路及停车场。

本项目 DSA 机房东侧为控制室，南侧为仪器室、设备间、污物间，西侧为缓冲区、交接台，北侧为女更衣室及防护用品间，上方无建筑，下方为餐厅。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东至院内住院楼（最近处 12m），南至医院南侧边界，西至医院西侧边界，北至院内停车场，东北侧至院内门诊楼（最近处 22m）。评价范围内无学校、居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要是辐射工作人员、其他医务人员、院内病患和周围公众等。本项目 DSA 机房周边环境现状见图 8-1~图 8-5。

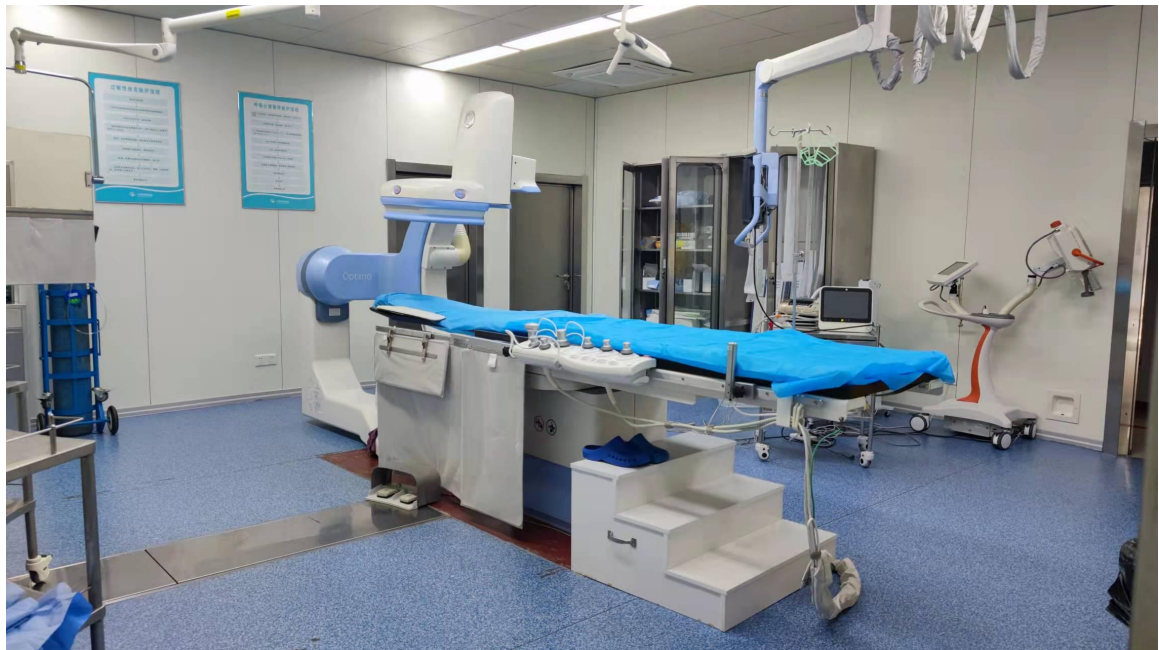


图 8-1 辅楼二层 DSA 机房现状



图 8-2 DSA 机房西侧缓冲区外走廊



图 8-3 DSA 机房南侧设备间外楼梯间



图 8-4 DSA 机房东侧控制室现状

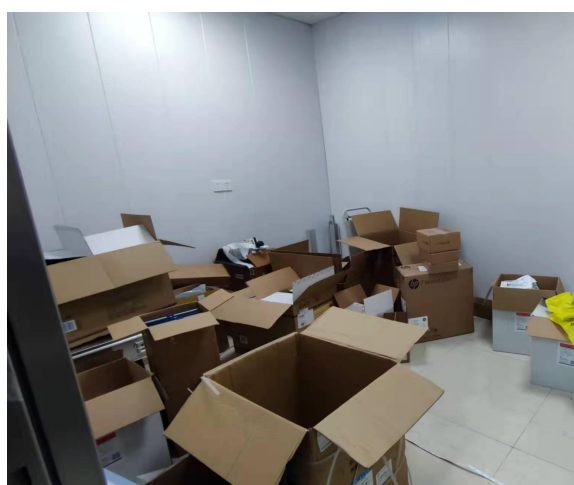


图 8-5 DSA 机房南侧设备间现状

## 二、辐射环境现状调查

### 1. 辐射环境现状

根据《环境地表 $\gamma$ 辐射剂量率测定规范》（HJ 1157-2021）相关方法和要求，在进行环境现场调查时，于医院辅楼二层 DSA 机房周围进行布点，测量辐射现状剂量率，监测结果见表 8-1，监测点位示意图见图 8-6。

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司（公司检测资质见附件 5）

检测仪器：6150 AD 6/H+6150AD-b/H 型 X- $\gamma$ 辐射监测仪（设备编号：NJRS-126，  
检定有效期：2021 年 11 月 11 日~2022 年 11 月 12 日，检定单位：江苏省计量科学研究  
院，检定证书编号：Y2021-0106289）。

能量响应：20keV~7MeV

测量范围：1nSv/h~99.9 $\mu$ Sv/h

监测日期：2021 年 12 月 21 日

监测因子： $\gamma$ 辐射剂量率

天气：晴

温度：（2~16） $^{\circ}$ C

湿度：（40~45）%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布  
点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过计量认证（证书编  
号：161012050353，检测资质见附件 5），具备有相应的检测资质和检测能力，监测  
按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》  
（HJ/T 61-2001，现已更新为 HJ 61-2021）的要求，实施全过程质量控制。

数据记录及处理：开机预热，手持仪器或将仪器固定在三脚架上。一般保持仪器  
探头中心距离地面（基础面）为 1m。仪器读数稳定后，每个点位读取 10 个数据，读  
取间隔不小于 10s。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。空气比释动能和  
周围剂量当量的换算系数参照《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021），  
使用  $^{137}\text{Cs}$  和  $^{60}\text{Co}$  作为检定/校准参考辐射源时，换算系数分别取 1.20Sv/Gy 和  
1.16Sv/Gy。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，所有监测仪器均经过计  
量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过校准或检验，监测报告实行三级审  
核。

评价方法：参照江苏省天然贯穿辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环  
境质量。

表 8-1 江阴澄西医院有限公司 DSA 机房周围 $\gamma$ 辐射剂量率

测点编号	测点描述	测量结果 (nGy/h)
1	DSA 机房北部	123
2	DSA 机房中部	127
3	DSA 机房南部	115
4	DSA 机房东侧	123
5	DSA 机房东南侧	122
6	DSA 机房南侧	121
7	DSA 机房西南侧	123
8	DSA 机房西侧	124
9	DSA 机房西北侧	121
10	DSA 机房北侧	118
11	DSA 机房东北侧	124
12	DSA 机房楼下	119

注：测量数据未扣宇宙射线响应值。

由表 8-1 监测结果可知,江阴澄西医院有限公司 DSA 机房周围环境贯穿辐射剂量率在 115nGy/h~127nGy/h 之间,位于江苏省环境天然贯穿辐射水平涨落区间,属江苏省环境天然贯穿辐射本底水平。

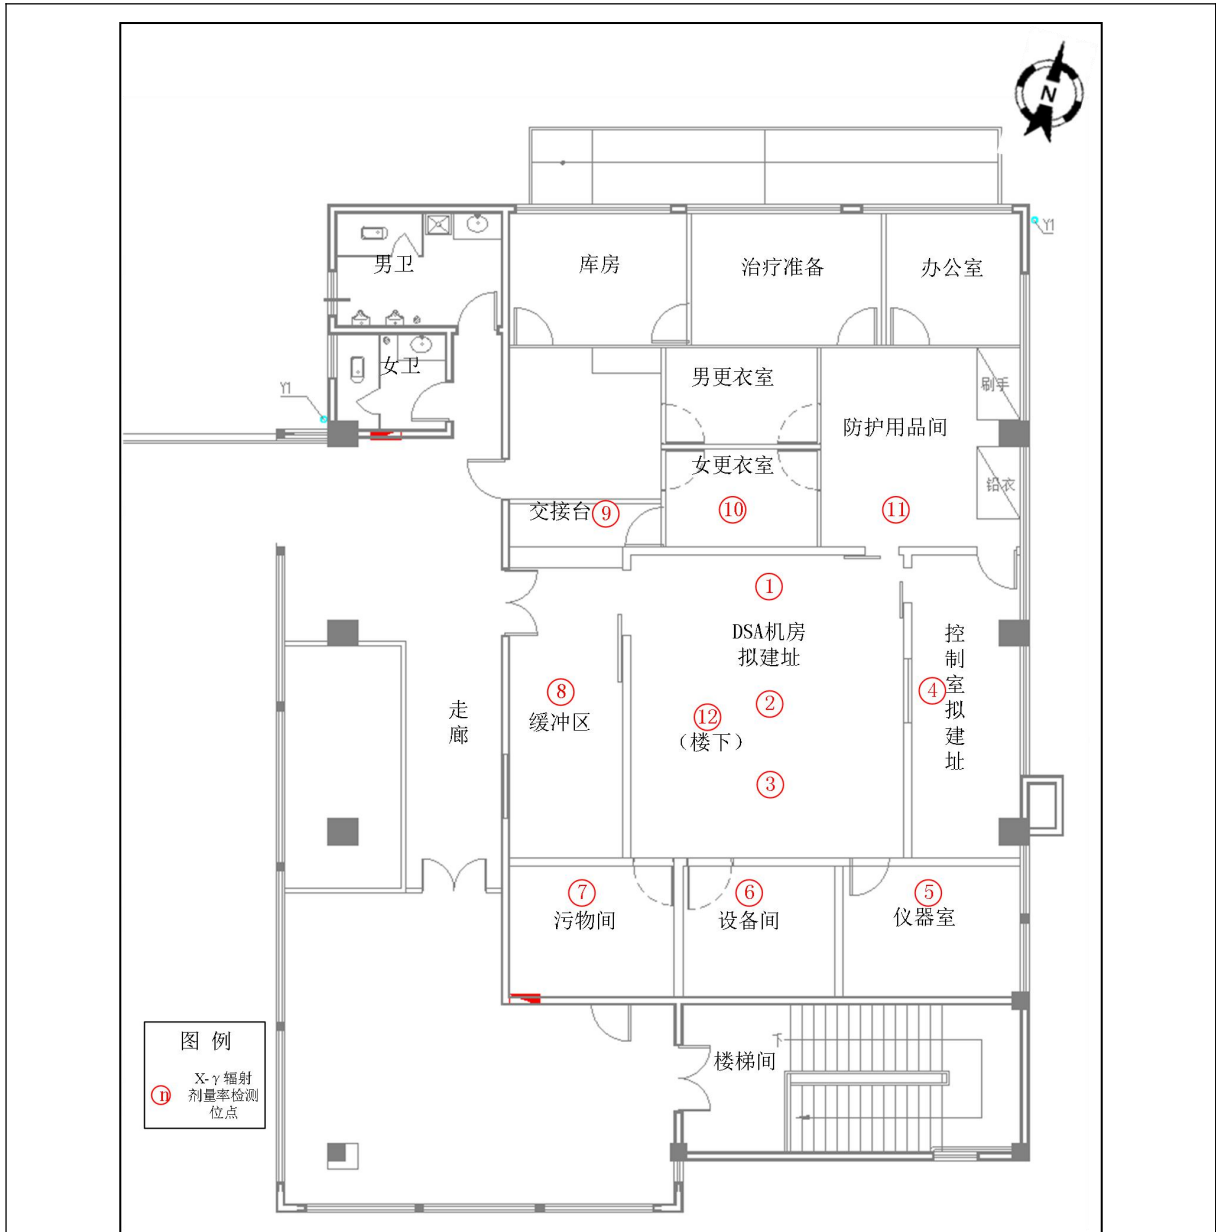


图 8-6 江阴澄西医院有限公司 DSA 机房周围环境 $\gamma$ 辐射监测点位示意图

## 2.非辐射环境现状

根据《2020 年度江阴市环境状况公报》（2021 年 6 月 5 日发布，见附件 6），2020 年度江阴市环境状况整体情况如下：

全市  $PM_{2.5}$  浓度为  $37\mu g/m^3$ ，同比下降 11.9%；优良天数比率为 77.9%，同比上升 5 个百分点。9 个国省考断面全部达到省下达年度水质目标，国考断面优Ⅲ比例为 100%，省考断面优Ⅲ比例为 88.9%，达到省定约束性考核要求。城区区域声环境质量昼间平均等效声级为 54.2dB（A），声环境质量等级为二级（较好）。土壤质量总体保持稳定。

表 9 项目工程分析与源项

## 工程设备与工艺分析

### 一、工程设备

江阴澄西医院有限公司将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房，并配备 1 台 DSA（Optima IGS 330，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于开展医疗诊断和引导介入治疗。

DSA 因其整体结构像大写的“C”，因此也称作 C 型臂 X 光机，DSA 由 X 线发生装置，包括 X 线球管及其附件、高压发生器、X 线控制器等，和图像检测系统，包括光栅、影像增强管、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等部件组成。



图 9-1 DSA 外观图

常见的 DSA 外观图见图 9-1，辅楼二层 DSA 机房平面布置图详见附图 3。本项目扩建 1 台 DSA 主要设备技术参数见表 9-1。

表 9-1 本项目 DSA 主要设备技术参数

指 标	技 术 参 数
型 号	Optima IGS 330
额定管电压	125kV



额定管电流	1000mA
滤过	有用线束的总过滤 0.5mmCu
照射野	最小照射野：12cm×12cm 平板探测器范围：31cm×31cm

## 二、工作原理及工作流程

### 1、工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA 的成像基本原理为：将受检部位没有注入造影剂和注入造影剂后的血管造影 X 射线荧光图像，分别经影像增强器增益后，再用高分辨率的电视摄像管扫描，将图像分割成许多的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过显示器显示出来。通过 DSA 处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA 系统结构图见图 9-2。

DSA 是引导介入放射治疗的重要医学影像设备，通过置入体内的各种导管（约 1.5-2 毫米粗）的体外操作和独特的处理方法，对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。



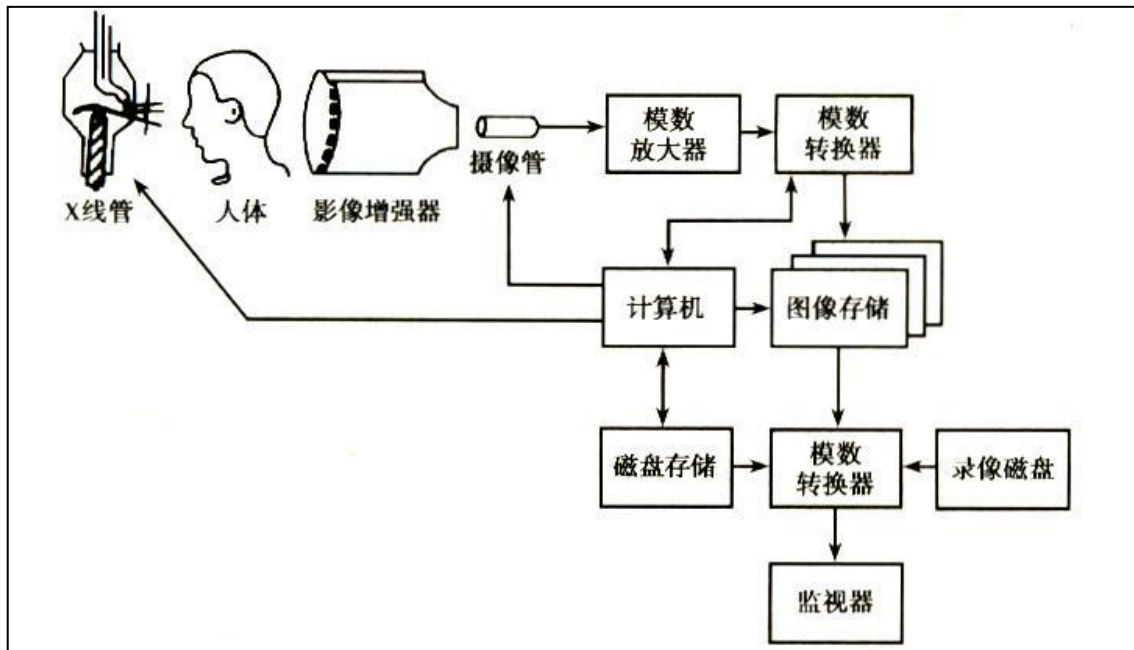


图 9-2 DSA 系统结构图

## 2、工作流程及产污环节分析

患者在进行 DSA 诊断和在 DSA 引导下进行介入治疗时，先仰卧进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张血管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在 X 线透视下将导管送达静脉，顺序取血测定静、动脉，并留 X 线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。本项目 DSA 在进行曝光时分为两种情况：

第一种情况：血管减影检查。操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。

第二种情况：引导介入治疗。病人需要进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在机房内对病人进行直接的介入手术操作。

本项目采用先进的数字显影技术，电脑成像，不使用显（定）影液，不产生废显影液、废定影液和废胶片。注入的造影剂不含放射性。设备运行过程中产生的污染物主要为 X 射线、少量臭氧和氮氧化物以及手术过程中产生的医疗废物。

本项目 DSA 工作流程及产污环节如下图 9-3:

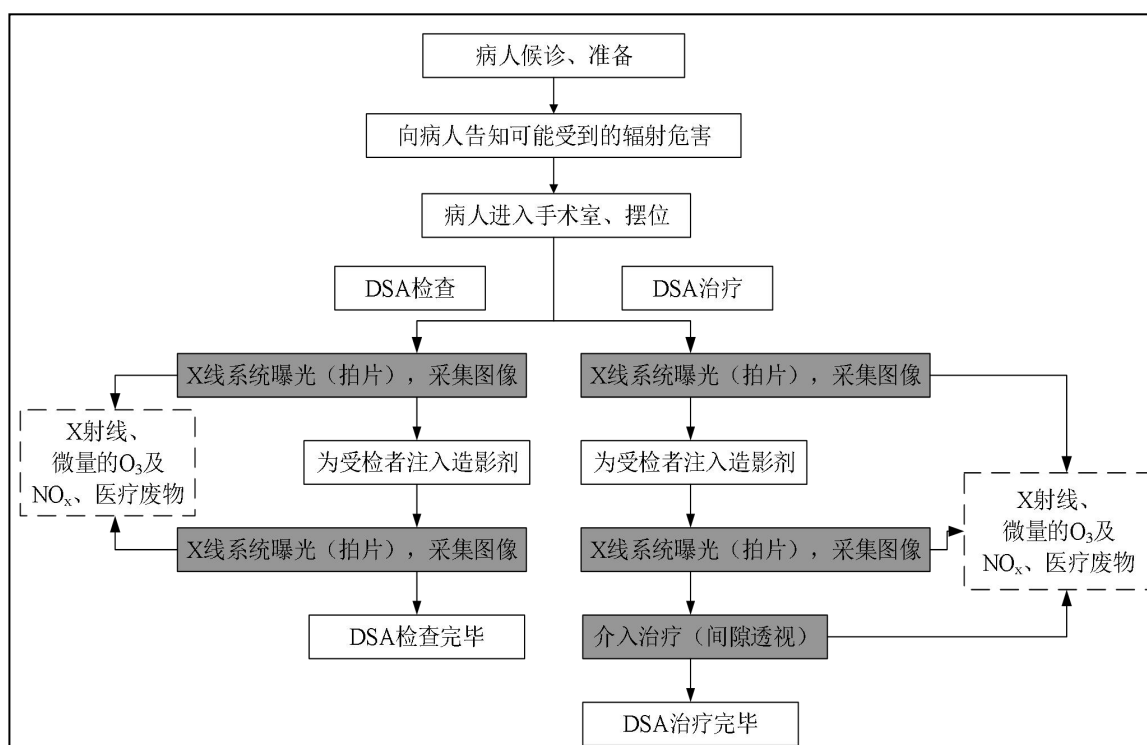


图 9-3 本项目 DSA 工作流程及产污环节示意图

## 污染源项描述

### 1、放射性污染

DSA 在工作状态下会发出X射线，本项目配置的 DSA 型号为 Optima IGS 330，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗，由于在荧光影像与视频影像之间有影像增强器，从而降低了造影所需的 X 射线能量，再加上一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入放射治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对病人和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA 产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失，其穿透能力与 X 射线管的管电压和出口滤过有关。在开机出束期间，X 射线是主要污染因子。辐射场中的 X 射线包括有用线束（主束）、漏射线和散射线。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。

#### (1) 有用线束

本项目 DSA 的有用线束透射方向为由下至上。有用线束的射线能量、强度与 X 射线管靶物质、管电压、管电流有关。DSA 具有自动照射量控制调节功能（AEC），摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，照射量率减小；如果受检者体型较胖，功率

自动增强，照射量率增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常留有一定的裕量。根据医院提供资料，当 DSA 运行管电压为额定电压的极端情况时，透视模式下的电流不大于 100mA，拍片模式下的电流不大于 300mA；DSA 正常运行时，透视模式的工况为 (60~80) kV/ (5~20) mA，拍片模式的工况为 (60~80) kV/ (100~300) mA。

DSA 运行时离靶 1 米处的 X 射线发射率根据运行时管电压和 DSA 的 X 射线管的过滤条件从《辐射防护导论》(方杰著)附图 3 中查取。本项目 DSA 过滤板为 0.5mmCu，查《辐射防护导论》附图 3，本项目正常运行时最大电压为 80kV，离靶 1 米处的发射率约为 0.8mGy · m<sup>2</sup>/mA · min。

### (2) 泄漏射线

根据国际放射防护委员会第 33 号出版物《医用外照射源的辐射防护》“(77) 用于诊断目的的每一个 X 射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的 X 射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点 1m 处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过 1 mGy/h”(在距离源 1m 处不超过 100cm<sup>2</sup>的面积上或者在离管或源壳 5cm 处的 10cm<sup>2</sup>面积上进行平均测量)，以及《医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三、并列标准 诊断 X 射线设备辐射防护通用要求》(GB 9706.12-1997) 中 29.204.3 的相应要求，取本项目 DSA 离焦点 1m 处的泄漏辐射空气比释动能率为 1.0 mGy/h。

### (3) 散射线

本项目 DSA 的散射线主要考虑有用线束照射到受检者人体产生的侧向散射线，其强度与有用线束的 X 射线能量、X 射线机的输出量、散射面积和距离等有关。

工作负荷：根据医院提供的资料，DSA 的工作负荷情况见表 9-3。

表 9-3 DSA 工作负荷

(1) 透视			
手术类别	年开展工作量	每台手术 透视曝光时间	年透视 曝光时间
心脏介入	100 台	约 15min	约 25h
神经介入	40 台	约 20min	约 13.3h
综合介入	100 台	约 20min	约 33.3h
小计	/	/	约 72h

(2) 拍片

手术类别	年开展工作量	单次采集时间	单台手术采集次数	单台手术最大采集时间	年采集时间
心脏介入	100 台	3~4s	6~10 次	约 0.7min	约 1.2h
神经介入	40 台	6~10s	4~10 次	约 1.7min	约 1.1h
综合介入	100 台	3~8s	7~15 次	约 2min	约 3.3h
小计	/	/	/	/	约 5.6h
总 计					约 77.6h

本项目扩建 1 台 DSA，配备 4 名辐射工作人员，辐射工作人员年工作 250 天。

## 2、非放射性污染

①废气：DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在空气中短时间可自动分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

②废水：主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理系统，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

③固体废物：DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的一般生活垃圾，经分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 10 辐射安全与防护

## 项目安全措施

### 一、工作场所布局合理性

江阴澄西医院有限公司将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房，并配备 1 台 DSA（Optima IGS 330，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于血管造影检查及介入手术治疗。DSA 配套独立用房，射线装置机房和控制室均为单独房间。DSA 机房控制室与诊断机房分开单独布置，区域划分明确，项目布局合理。

本项目 DSA 所在机房作为辐射防护控制区，与机房相邻的控制室、设备间、仪器室、污物间、缓冲区等划为监督区，在机房入口处粘贴电离辐射警告标志。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。江阴澄西医院有限公司辅楼二层 DSA 机房平面布置及分区详见附图 3。

### 二、辐射防护屏蔽设计

江阴澄西医院有限公司辅楼二层 DSA 机房辐射防护设计见表 10-1。

表 10-1 本项目 DSA 机房屏蔽设计一览表

序号	射线装置名称型号	数量	管电压 kV	管电流 mA	工作场所名称	屏蔽防护
1	DSA (Optima IGS 330)	1	125	1000	辅楼二层 DSA 机房	四侧墙体：4mm 厚铅板； 顶面：300mm 混凝土+3mm 厚铅板； 地面：300mm 混凝土+80mm 硫酸钡涂层； 防护门：4mm 厚铅板； 铅玻璃窗：4mm 铅当量铅玻璃

### 三、辐射安全措施

#### (1) 电离辐射警告标志

DSA 机房入口处设置有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明。

#### (2) 门灯联动

DSA 机房病人入口防护门上方设置工作状态指示灯，防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动，防护门关闭的情况下，工作状态指示灯才亮。

#### (3) 急停按钮

DSA 控制室设置一个急停按钮，机房内的治疗床边操作面板自带一个急停按钮，各按钮分别与 X 射线系统连接，在出现紧急情况下，按下急停按钮，即可停止 X 射线系统出束。

#### (4) 观察窗或摄像监控装置

DSA 机房墙上设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态。

#### (5) 防护用品

医院为本项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有防护铅衣、防护铅围脖、铅眼镜、铅帽、剂量报警仪、个人剂量计等，医院购置的各类防护用品防护能力均不低于 0.5mm 铅当量。

#### (6) 人员监护

医院为本项目新聘 4 名辐射工作人员，工作人员均拟参加辐射安全知识培训学习并取得培训合格证书。医院应为辐射工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪，个人剂量计定期送检且需做好个人剂量档案管理工作。该医院已开展辐射工作人员的作业健康监护，定期安排其在有相应资质医院体检，建立个人剂量档案。

(7) 完善并落实射线装置相关的安全使用制度、管理制度，从事放射工作的医务人员均须参加放射工作的培训与辐射安全培训考核。医务人员在操作过程中遵守以上制度，严格按操作程序，避免发生事故。

#### (8) 其他辐射安全措施

介入放射治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对病人和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入放射治疗的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X 射线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，根据辐射防护“三原则”，医院还应在以下方面加强对介入放射治疗的防护工作：

1) 操作中减少透视时间和减少照相的次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2) 一般说来，降低病人剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应该技术熟练、动作迅速，以减少病人和介入人员的剂量。

3) 所有在介入放射治疗机房内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，控制和减少工作人员的受照剂量。

4) 引入的 DSA 及配套设备必须符合国际的或者国家的标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；设备应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，并尽可能提高图像质量。

5) 介入人员应该结合 DSA 设备的特点，了解一些降低剂量的方法，比如脉冲透视、优化滤线器、除滤线栅、图像处理、低剂量透视等方法。

6) 加强 DSA 设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。

7) 临床介入手术时，介入医生需站在 DSA 床边操作，仅依赖于医务人员身着铅衣、机器自带的铅帘等防护设备被动防护。一般来说，床下球管机对医务人员的辐射剂量，由头、颈、胸至腹部呈现剂量逐渐上升的趋势，故操作人员除个人防护用品（铅衣、铅围脖、铅帽及铅眼镜等）外，应着重考虑 X 射线机操作侧的屏蔽，该屏蔽要做到既不影响操作者的操作，又能达到防护目的，且能消毒。本项目 DSA 设备自带床侧竖屏、床下帘幕及床上防护屏，以上组合屏蔽防护措施的设置，能够有效降低介入手术医务人员的吸收剂量。

#### 四、监测仪器和防护用品

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，使用 II 类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

江阴澄西医院有限公司已配备了辐射巡测仪 1 台，并为本项目配备个人剂量报警仪 2 台。医院为辐射工作人员配备铅衣（不低于 0.5mm 铅当量）、铅围脖、铅帽及铅眼镜等个人防护用品。辐射工作人员工作时将佩带个人剂量计，以监测累积受照情况。医院定期组织放射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立放射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

#### 三废治理

(1) 工作人员和部分病人产生的生活污水和生活垃圾，由院内污水处理站和垃圾处理站统一处理。

(2) DSA 机房空气在 X 射线作用下分解产生少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，通过动力排风装置排入大气，臭氧半衰期 22~25 分钟，常温下可自行分解为氧气，对

周围环境影响较小。

(3) 本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后统一集中收集，作为医疗废物委托有资质单位进行处置。



表 11 环境影响分析

## 建设阶段对环境的影响

江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目现已建设完成，项目建设过程中未对环境造成明显影响，后续不存在建设阶段的环境影响。

## 运行阶段对环境的影响

### 一、辐射环境影响分析

#### 1、DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性分析评价

##### (1) 评价标准

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3 规定，主束方向、非有用线束方向屏蔽体的铅当量均应不小于 2.0mmPb。

##### (2) 本项目 DSA 机房各屏蔽部位的铅当量厚度核算

由表 10-1，本项目 DSA 机房使用的屏蔽材料除铅以外，还涉及顶面（有用线束投射方向）的混凝土、机房四侧和地面（非有用线束投射方向）的混凝土、硫酸钡防护材料及铅玻璃。本项目按额定管电压 125kV 的极端条件核算 DSA 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。

##### 1) 混凝土的等效铅当量厚度核算：

按照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 b) 给出的计算公式进行计算：

$$X = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left( \frac{B^{-\gamma} + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right) \quad \text{公式 11-1}$$

式中：X—不同屏蔽物质的铅当量厚度；

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —相应屏蔽物质（本项目为混凝土）对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

B—给定铅厚度的屏蔽透射因子；给定铅厚度的屏蔽透射因子 B 值对照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 a) 相应要求采用给出的计算公式进行计算：

$$B = \left[ \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha\gamma X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{-\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-2}$$

式中：B—给定铅厚度的屏蔽透射因子；

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —铅对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

$X$ —铅厚度。

由 GBZ 130-2020 中表 C.2 查取 125kV 管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数，列于表 11-1：

表 11-1 125kV 管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数

管电压	屏蔽材料	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$
125kV	铅	2.219	7.923	0.5386
	混凝土	0.03502	0.07113	0.6974

本项目机房屏蔽部位涉及的 300mm 混凝土，分别按公式 11-2、公式 11-1 计算其屏蔽透射因子 B、铅当量厚度，计算结果列于表 11-2。

表 11-2 混凝土屏蔽透射因子 B、铅当量厚度计算结果

屏蔽材料	屏蔽透射因子 B	铅当量厚度 X (mm)
300mm 混凝土	$5.58 \times 10^{-6}$	4.2

## 2) 硫酸钡防护材料的等效铅当量厚度核算：

本项目 DSA 机房地面屏蔽材料使用了硫酸钡防护材料，但 GBZ 130-2020 表 C.4~表 C.7 中缺相应数据，需采用以下方法估算相应的等效铅当量厚度：

首先按《辐射防护导论》（方杰著）P88 给出的相应公式估算硫酸钡防护材料的等效混凝土厚度：

$$d_1/d_2 = \rho_2/\rho_1 \quad \text{公式 11-3}$$

式中： $d_1$ —相应屏蔽材料（本项目为硫酸钡防护材料）厚度（mm）；

$d_2$ —相应屏蔽材料的等效混凝土厚度（mm）；

$\rho_1$ —相应屏蔽材料密度，由供应商提供，本项目硫酸钡防护材料密度取  $4.0\text{g/cm}^3$ ；

$\rho_2$ —混凝土密度，取  $2.35\text{g/cm}^3$ 。

然后再根据硫酸钡防护材料的等效混凝土厚度按公式 11-1 计算其铅当量厚度，计算结果列于表 11-3。

表 11-3 相应屏蔽材料的等效混凝土厚度计算结果

相应屏蔽材料	相应屏蔽材料密度 (g/cm <sup>3</sup> )	混凝土密度 (g/cm <sup>3</sup> )	相应屏蔽材料厚度 (mm)	等效混凝土厚度 (mm)
硫酸钡防护材料	4.0	2.35	80	136.2

分别按公式 11-2、公式 11-1 计算上述硫酸钡防护材料的屏蔽透射因子 B、铅当量厚度 X，计算结果列于表 11-4。

表 11-4 相应屏蔽材料屏蔽透射因子 B、铅当量厚度计算结果

屏蔽材料	屏蔽透射因子 B	铅当量厚度 X (mm)
80mm 硫酸钡防护材料	$1.79 \times 10^{-3}$	1.7

### (3) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性

根据前述各屏蔽材料的等效铅当量厚度核算情况，可对本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量进行汇总，结果见下表：

表 11-5 江阴澄西医院有限公司辅楼二层 DSA 机房辐射防护设计一览表

屏蔽体		设计厚度	等效铅当量	屏蔽要求	评价
辅楼二层 DSA 机房	四侧墙体 <sup>2</sup>	4mm 厚铅板	4mm	C 形臂 X 射线设备 机房屏蔽防护铅当 量厚度要求：有用 线束方向铅当量 2mm，非有用线束 方向铅当量 2mm。	满足
	防护门 <sup>2</sup>	4mm 厚铅板	4mm		满足
	观察窗 <sup>2</sup>	4mm 铅当量铅玻璃	4mm		满足
	顶面 <sup>3</sup>	300mm 混凝土+3mm 厚 铅板	4.2+3=7.3mm		满足
	地面 <sup>2</sup>	300mm 混凝土+80mm 硫酸 钡涂层	4.2+1.7=5.9mm		满足
机房面积	6.3m×7.0m=44.1m <sup>2</sup> ，单边最短长度 6.3m			单管头 X 射线机机 房内最小有效新建 面积不小于 20m <sup>2</sup> ， 单边长度不小于 3.5m。	满足

注：1、屏蔽要求引自《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3；

2、为非有用线束方向；

3、为有用线束方向。

由上表可知，江阴澄西医院有限公司辅楼二层 DSA 机房屏蔽防护措施能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

## 2、DSA 机房的辐射影响预测

为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果，采用理论预测的方法进行影响分析。

预测点选取如下：

- 1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处，控制室；
- 2#-东侧观察窗外 30cm 处，控制室；
- 3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处，女更衣室；
- 4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处，缓冲区；
- 5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处，设备间；
- 6#-机房楼下，食堂。

在 DSA 机房周围共布设 6 个预测点，预测点布设见图 11-1 所示。



图 11-1 DSA 机房周围预测点布设示意图

本项目 DSA 的辐射影响情况见表 11-6。

表 11-6 本项目 DSA 的辐射影响情况

操作模式	正常运行时最大工况	辐射影响对象
拍片模式	80kV/300mA	机房外公众、操作室操作人员
透视模式	80kV/20mA	机房外公众、操作室操作人员； 机房内介入治疗操作人员

本项目 DSA 设备主射线方向向上，而 DSA 机房楼上无建筑，因此不用考虑有用线束的辐射影响，此处只对散射辐射、泄漏辐射空气比释动能率进行预测计算。

(1) 散射辐射空气比释动能率预测计算

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平、潘自强著）给出的 X 射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的比释动能率  $H_s$  的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1）：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s}{d_0^2 \cdot d_s^2} \quad \text{公式 11-5}$$

式中： $H_0$ —X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1 m 处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，本项目取  $48000 \mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ；

$I$ —管电流，mA；本项目透视、拍片模式下正常使用的最大管电流分取 20mA、300mA；

$a$ —人体对 X 射线的散射照射量与入射照射量之比值，查《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1，对于本项目 DSA 正常工作使用电压最大为 80kV 时的  $a$  查取值为 0.0008；

$S$ —主束在受照人体上的散射面积，根据建设单位提供参数，照射野最小为  $12\text{cm} \times 12\text{cm} = 144\text{cm}^2$ ，最大为  $31\text{cm} \times 31\text{cm} = 961\text{cm}^2$ ，考虑手术需要的最大照射面积，本项目取  $256\text{cm}^2$ ；

$d_0$ —源至受照点的距离，根据设备参数确定，本项目取  $d_0$  取最小值 0.45m（符合 ICRP 33 号报告第 98 段关于使用固定式 X 线透视检查设备的焦皮距的要求）；

$d_s$ —受照体至关注点的距离，本项目受照体至关注点的距离列于表 11-7：

表 11-7 受照体至关注点的距离

关注点位置	受照体至关注点的距离 $d_s$ (m)
DSA 机房周围	1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处，控制室
	3.45

	2#-东侧观察窗外 30cm 处, 控制室	3.45
	3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处, 女更衣室	3.8
	4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处, 缓冲区	3.45
	5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处, 设备间	3.8
	6#-机房楼下, 食堂	4.5
DSA 机房内	第一术者位置	0.5
	第二术者位置	1.0

$B_s$ —屏蔽材料对散射线的透射因子, 无量纲, 计算公式见式 11-6:

$$B_s = \left[ \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{-\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-6}$$

式中:  $X$ —铅厚度, 本项目 DSA 机房屏蔽体的铅厚度见表 11-5;

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —铅对不同管电压  $X$  射线辐射衰减的有关的拟合参数, 具体见表 11-8。

表 11-8 铅对 80kV 管电压  $X$  射线辐射衰减的有关的拟合参数

管电压	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$
80kV	3.722	21.356	0.699

将 DSA 机房屏蔽体的铅厚度  $X$  (表 11-5)、有关的拟合参数  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  值 (表 11-8) 代入公式 11-6, 计算相应的散射辐射屏蔽透射因子值, 列于表 11-9。

同时, 利用公式 11-6 对 DSA 机房内介入操作人员防护用品与辅助防护设施的散射辐射屏蔽透射因子进行计算, 也列于表 11-9。

表 11-9 DSA 机房屏蔽体、介入操作人员防护用品屏蔽透射因子计算结果

屏蔽体 (设施)		等效铅当量 (mm)	$B_s$
DSA 机房 屏蔽体	1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处, 控制室	4	$2.23 \times 10^{-8}$
	2#-东侧观察窗外 30cm 处, 控制室	4	$2.23 \times 10^{-8}$
	3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处, 女更衣室	4	$2.23 \times 10^{-8}$
	4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处, 缓冲区	4	$2.23 \times 10^{-8}$
	5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处, 设备间	4	$2.23 \times 10^{-8}$
	6#-机房楼下, 食堂	4.81	$1.10 \times 10^{-9}$

机房内介入 操作人员防 护用品与辅 助防护设施	第一术者	铅帘+铅衣	0.5+0.5=1	$1.73 \times 10^{-3}$
		铅帘	0.5	$1.48 \times 10^{-2}$
	第二术者	铅帘+铅衣	0.5+0.5=1	$1.73 \times 10^{-3}$
		铅帘	0.5	$1.48 \times 10^{-2}$

将前述有关参数代入公式 11-5，计算透视模式、拍片模式下 DSA 机房外公众、操作室操作人员、机房内介入操作人员处散射辐射空气比释动能率，计算结果见表 11-10。

表 11-10 关注点处散射辐射空气比释动能率计算结果

关注点位置	操作模式	$H_0$ ( $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2/$ ( $\text{mA}\cdot\text{h}$ ))	$I$ (mA)	$B_s$	$d_0$ (m)	$d_s$ (m)	$H_s$ ( $\mu\text{Gy/h}$ )	
1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处, 控制室	透视模式	48000	20	$2.23 \times 10^{-8}$	0.45	3.45	$4.55 \times 10^{-6}$	
	拍片模式		300				$6.82 \times 10^{-5}$	
2#-东侧观察窗外 30cm 处, 控制室	透视模式	48000	20	$2.23 \times 10^{-8}$	0.45	3.45	$4.55 \times 10^{-6}$	
	拍片模式		300				$6.82 \times 10^{-5}$	
3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处, 女更衣室	透视模式	48000	20	$2.23 \times 10^{-8}$	0.45	3.8	$3.75 \times 10^{-6}$	
	拍片模式		300				$9.37 \times 10^{-5}$	
4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处, 缓冲区	透视模式	48000	20	$2.23 \times 10^{-8}$	0.45	3.45	$4.55 \times 10^{-6}$	
	拍片模式		300				$6.82 \times 10^{-5}$	
5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处, 设备间	透视模式	48000	20	$2.23 \times 10^{-8}$	0.45	3.8	$3.75 \times 10^{-6}$	
	拍片模式		300				$9.37 \times 10^{-5}$	
6#-机房楼下, 食堂	透视模式	48000	20	$1.10 \times 10^{-9}$	0.45	4.5	$1.32 \times 10^{-7}$	
	拍片模式		300				$3.30 \times 10^{-6}$	
第一 术者	铅衣内	透视模式	48000	20	$1.73 \times 10^{-3}$	0.45	0.5	16.8
	铅衣外	透视模式	48000	20	$1.48 \times 10^{-2}$	0.45	0.5	143.7
第二 术者	铅衣内	透视模式	48000	20	$1.73 \times 10^{-3}$	0.45	1.0	4.2
	铅衣外	透视模式	48000	20	$1.48 \times 10^{-2}$	0.45	1.0	35.9

### (3) 泄漏辐射空气比释动能率预测计算

泄漏辐射剂量率  $\dot{H}_L$  采用下式计算：

$$\dot{H}_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2} \quad \text{公式 11-7}$$

式中： $H_i$ —距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率，mGy/h；本项目 1m 处泄漏射线的空气比释动能率取 1.0mGy/h；

$B$ —机房各屏蔽体的泄漏射线屏蔽透射因子，本项目 DSA 管电压为 80kV(本项目正常运行最大管电压)工况下机房四周屏蔽墙、地面的泄漏射线屏蔽透射因子同表 11-10 中  $B_s$  计算值。

将有关参数代入公式 11-7，计算 DSA 机房周围关注点处、机房内介入操作人员操作位关注点处的泄漏辐射空气比释动能率，计算结果见表 11-11。

表 11-11 关注点处漏辐射空气比释动能率计算结果

关注点位置		$H_i$ (mGy/h)	$r$ (m)	$B$	$\dot{H}_L$ ( $\mu$ Gy/h)
1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处，控制室		1	3.45	$2.23 \times 10^{-8}$	$1.96 \times 10^{-6}$
2#-东侧观察窗外 30cm 处，控制室		1	3.45	$2.23 \times 10^{-8}$	$1.96 \times 10^{-6}$
3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处，女更衣室		1	3.8	$2.23 \times 10^{-8}$	$1.61 \times 10^{-6}$
4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处，缓冲区		1	3.45	$2.23 \times 10^{-8}$	$1.96 \times 10^{-6}$
5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处，设备间		1	3.8	$2.23 \times 10^{-8}$	$1.61 \times 10^{-6}$
6#-机房楼下，食堂		1	4.5	$1.10 \times 10^{-9}$	$5.43 \times 10^{-8}$
第一术者	铅衣内	1	0.5	$1.73 \times 10^{-3}$	6.9
	铅衣外	1	0.5	$1.48 \times 10^{-2}$	59.2
第二术者	铅衣内	1	1.0	$1.73 \times 10^{-3}$	1.7
	铅衣外	1	1.0	$1.48 \times 10^{-2}$	14.8

### (3) 关注点处预测计算结果汇总

综上所述，DSA 机房外关注点处的辐射剂量率理论估算结果汇总见表 11-12。

表 11-12 关注点处辐射空气比释动能率计算统计结果

关注点位置	操作模式	X 射线空气吸收剂量率 ( $\mu$ Gy/h)		
		散射线	漏射线	合计
1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处， 控制室	透视模式	$4.55 \times 10^{-6}$	$1.96 \times 10^{-6}$	$6.51 \times 10^{-6}$
	拍片模式	$6.82 \times 10^{-5}$		$7.02 \times 10^{-5}$
2#-东侧观察窗外 30cm 处， 控制室	透视模式	$4.55 \times 10^{-6}$	$1.96 \times 10^{-6}$	$6.51 \times 10^{-6}$
	拍片模式	$6.82 \times 10^{-5}$		$1.16 \times 10^{-4}$



3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处, 女更衣室		透视模式	$3.75 \times 10^{-6}$	$1.61 \times 10^{-6}$	$5.36 \times 10^{-6}$
		拍片模式	$9.37 \times 10^{-5}$		$9.53 \times 10^{-5}$
4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处, 缓冲区		透视模式	$4.55 \times 10^{-6}$	$1.96 \times 10^{-6}$	$6.16 \times 10^{-6}$
		拍片模式	$6.82 \times 10^{-5}$		$1.15 \times 10^{-4}$
5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处, 设备间		透视模式	$3.75 \times 10^{-6}$	$1.61 \times 10^{-6}$	$5.36 \times 10^{-6}$
		拍片模式	$9.37 \times 10^{-5}$		$9.53 \times 10^{-5}$
6#-机房楼下, 食堂		透视模式	$1.32 \times 10^{-7}$	$5.43 \times 10^{-8}$	$1.86 \times 10^{-7}$
		拍片模式	$3.30 \times 10^{-6}$		$3.35 \times 10^{-6}$
第一术者	铅衣内	透视模式	16.8	6.9	23.7
	铅衣外	透视模式	143.7	59.2	202.9
第二术者	铅衣内	透视模式	4.2	1.7	5.9
	铅衣外	透视模式	35.9	14.8	50.7

### 3、周围公众及辐射工作人员年有效剂量估算

#### (1) 年有效剂量估算模式

DSA 机房周围公众、操作室辐射工作人员年有效剂量计算采用联合国原子辐射效应科学委员会 (UNSCEAR) 2000 年报告附录 A 中的计算公式进行估算:

$$H_{Er} = D_r \times T \times t \times K \quad \text{公式 11-8}$$

式中:  $H_{Er}$ —X射线外照射年有效剂量, mSv/a;

$D_r$ —关注点处空气比释动能率,  $\mu\text{Gy/h}$ ;

$T$ —居留因子;

$t$ —年照射时间, h;

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数, Sv/Gy, 从《用于光子外照射防护的剂量转换系数》(GBZ/T 144-2002)附录表 B2 查取; 对于本项目 DSA 运行时最大常用管电压 80kV, 查取  $K$  值为 1.67。

机房内介入操作人员的外照射辐射年有效剂量计算借鉴《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019)给出的公式进行估算:

$$E = \alpha H_u + \beta H_o \quad \text{公式 11-9}$$

式中:  $\alpha$ —系数, 有甲状腺屏蔽时, 取 0.79, 无屏蔽时, 取 0.84;

$H_t$ —铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，单位为毫希沃特 (mSv)；

$\beta$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.051，无屏蔽时，取 0.100；

$H_o$ —铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，单位为毫希沃特 (mSv)。

(2) 年有效剂量估算

将有关参数代入公式 11-8，估算 DSA 机房四周公众及操作室辐射工作人员的年附加剂量，见表 11-13。

表 11-13 DSA 机房四周公众及操作室辐射工作人员的年附加剂量

关注点位置	操作模式	$t$ (h)	$T$	空气比释动能率 ( $\mu\text{Gy/h}$ )	年有效剂量 $H_{Er}^*$ (mSv/a)	
1#-东侧屏蔽墙外 30cm 处，控制室	透视模式	72	1	$3.81 \times 10^{-6}$	$7.82 \times 10^{-7}$	$1.44 \times 10^{-6}$
	拍片模式	5.6	1	$2.98 \times 10^{-5}$	$6.56 \times 10^{-7}$	
2#-东侧观察窗外 30cm 处，控制室	透视模式	72	1	$3.82 \times 10^{-6}$	$7.82 \times 10^{-7}$	$1.86 \times 10^{-6}$
	拍片模式	5.6	1	$2.24 \times 10^{-6}$	$1.08 \times 10^{-6}$	
3#-北侧屏蔽墙外 30cm 处，女更衣室	透视模式	72	1/4	$3.14 \times 10^{-6}$	$1.61 \times 10^{-7}$	$3.84 \times 10^{-7}$
	拍片模式	5.6	1/4	$1.84 \times 10^{-6}$	$2.23 \times 10^{-7}$	
4#-西侧屏蔽墙外 30cm 处，缓冲区	透视模式	72	1/4	$3.82 \times 10^{-6}$	$1.85 \times 10^{-7}$	$4.55 \times 10^{-7}$
	拍片模式	5.6	1/4	$2.24 \times 10^{-6}$	$2.70 \times 10^{-7}$	
5#-南侧屏蔽墙外 30cm 处，设备间	透视模式	72	1/4	$3.14 \times 10^{-6}$	$1.16 \times 10^{-7}$	$3.84 \times 10^{-7}$
	拍片模式	5.6	1/4	$1.84 \times 10^{-6}$	$2.23 \times 10^{-7}$	
6#-机房楼下，食堂	透视模式	72	1/4	$1.06 \times 10^{-7}$	$5.60 \times 10^{-9}$	$1.34 \times 10^{-8}$
	拍片模式	5.6	1/4	$8.27 \times 10^{-7}$	$7.83 \times 10^{-9}$	

注：有效剂量估算中，有效剂量与空气比释动能转换系数取 1.67Sv/Gy。

由表 11-13 可知，DSA 机房四周公众的年附加剂量最大为  $4.55 \times 10^{-7}$ mSv，满足公众项目管理目标 0.1mSv 的要求；操作室辐射工作人员的年附加剂量最大为  $1.86 \times 10^{-6}$ mSv，满足工作人员项目管理目标 5mSv 的要求。

将有关参数代入公式 11-9，计算第一术者、第二术者年有效剂量，结果列于表 11-14。

表 11-14 介入操作人员年有效剂量估算结果

位置	$\alpha$	$\beta$	部位	空气比释动能率 ( $\mu\text{Gy/h}$ )			年照射时间 (h)	年有效剂量 $E^*$ (mSv)
				散射线	漏射线	合计		
第一术者	0.79	0.051	铅衣内	16.8	6.9	23.7	72	3.50
			铅衣外	143.7	59.2	202.9		
第二术者			铅衣内	4.2	1.7	5.9		0.87
			铅衣外	35.9	14.8	50.7		

注：有效剂量估算中，有效剂量与空气比释动能转换系数取 1.67Sv/Gy。

由表 11-14，本项目 DSA 机房内的介入操作第一、第二术者操作位的年有效剂量分别为 3.50mSv、0.87mSv，即使第一、第二术者操作位分别由 1 人承担，也均能满足工作人员项目管理目标 5mSv 的要求。

对于介入手术，由于其实际工作中 DSA 透视工况及操作时间的不确定性，辐射工作人员需要依靠佩戴个人剂量计进行跟踪性监测才能准确的测定其受照剂量的大小，按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）要求进行佩戴，医院应加强对介入手术工作人员的个人剂量监测管理，在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生部门调查处理。介入手术工作人员均按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）穿戴防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等），并充分利用自带的铅悬挂防护屏及床侧防护帘等做好自身防护，确保其年有效剂量满足标准限值要求。

综上所述，根据上述理论估算结果，本项目 DSA 机房在经实体屏蔽后，对 DSA 机房外辐射工作人员和周围公众的环境影响较小，同时在开展介入工作时，在采取有效的辐射防护措施和医院良好的管理情况下，辐射工作人员的年有效剂量可以满足标准限值要求。

## 二、三废的治理评价

### 1、废水

工作人员和部分病人产生的普通生活污水，由院内污水处理站统一处理。

### 2、废气

DSA 机房内的空气在 X 射线作用下分解产生少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，

通过动力排风装置排入大气，臭氧半衰期 22~25 分钟，常温下可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。

### 3、固体废物

工作人员产生的一般生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物（月产生量约 10kg）暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 事故影响分析

本项目扩建的 1 台 DSA 为 II 类射线装置，在射线装置开展医疗诊断和介入治疗过程中，如果不被安全管理或可靠保护，可能对误入机房的受照人员产生较严重放射损伤。因此本项目主要事故风险为：

(1) DSA 正常工作时，人员误留、误入机房内，导致发生误照射。

(2) 操作人员违反操作规程或误操作，造成意外超剂量照射。

针对本项目可能发生的辐射事故，可采取以下的处理措施：

1) 立即按下设备操作台或室内的急停按钮，切断装置的电源，组织人员保护现场，迅速报告单位管理部门进行事故处理，并上报环保等部门；

2) 迅速安排受照人员接受医学检查和救治；

3) 事故发生后，积极配合环保等管理部门做好事故调查和善后处理工作；

4) 对发生事故的射线装置，请有关供货单位或相关检测部门进行检测或维修，分析事故发生的原因，并提出改进意见。

医院应根据《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》（原国家环保总局，环发[2006]145 号）和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，并在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

表 12 辐射安全管理

### 辐射安全与环境保护管理机构的设置

江阴澄西医院有限公司将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房，并配备 1 台 DSA，用于血管造影检查及引导介入手术治疗。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用 II 类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核。

根据上述要求，江阴澄西医院有限公司已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。医院应根据本次扩建 1 台 DSA 项目修订相关文件，明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责，将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作中。医院拟为本项目配备 4 名辐射工作人员，均为新培训人员。医院拟组织辐射工作人员参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的学习及培训，考核合格后方可上岗；到岗后仅从事本项目辐射工作，不兼职其他工作。同时如有辐射培训证书到期人员还应及时参加生态环境部的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并通过考核。

### 辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求，使用放射源和射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施”。建议医院根据扩建 1 台 DSA 项目的特点及以下内容制定并完善相关制度，并落实到实际工作中，严格执行，加强辐射安全管理。

**1) 操作规程：**针对本项目 DSA 制定操作规程，明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤，重点是工作时必须佩戴个人剂量计和剂量报警仪或检测仪器，避免事故发生。

**2) 岗位职责:** 明确与本次扩建 DSA 相关的管理人员、射线装置操作人员、维修人员的岗位责任,使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任,并层层落实。

**3) 辐射防护和安全保卫制度:** 根据单位的具体情况制定辐射防护和安全保卫制度,规定专人负责实时 DSA 项目防护与安全保卫工作,定期对辐射防护与安全保卫相关的用品、仪器进行检查。

**4) 设备维修制度:** 明确 DSA 和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常新建过程中维护保养以及发生故障时采取的措施,并做好记录。确保射线装置、安全措施(警示标志、工作状态指示灯)、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

**5) 人员培训计划和健康管理制:** 明确本项目的培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容,并强调对培训档案的管理,做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准,熟练掌握放射性防护知识、最新的操作技术。根据 18 号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》,辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。

**6) 监测方案:** 制订辐射工作人员剂量监测工作制度和工作场所定期监测制度。对辐射工作人员进行个人剂量监测并建立个人剂量档案,依据《江苏省辐射污染防治条例》(2018 年修正),在日常检测中发现个人剂量异常的,应当对有关人员采取保护措施,并在接到监测报告之日起五日内报告发证的环境保护、卫生健康部门调查处理;医院应当按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测,发现异常情况的,应当立即采取措施,并在一小时内向县(市、区)或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

## 辐射监测

根据辐射管理要求,江阴澄西医院有限公司已配备了辐射巡测仪 1 台,并为本项目配备个人剂量报警仪 2 台,用于辐射防护监测和报警,同时结合本项目实际情况,拟制定如下监测计划:

1) 委托有资质的单位定期对项目周围环境 X- $\gamma$ 辐射剂量率进行监测,周期:1~2 次/年;

2) 辐射工作人员开展个人剂量监测(周期:每 1 至 3 个月 1 次),建立个人剂

量档案；

3) 定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录。

江阴澄西医院有限公司须根据上述监测计划，明确监测频次和监测项目。监测结果定期上报生态环境行政主管部门。发现工作场所及周围环境监测结果异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。此外，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，使用放射源和射线装置的单位，应当对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前将年度评估报告上传至国家核技术利用申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。

江阴澄西医院有限公司目前已许可的核技术利用项目均为使用III类射线装置的，公司已委托江苏卓然辐射监测技术有限公司、江苏玖清玖蓝环保科技有限公司对现有的辐射工作人员进行个人剂量监测（委托合同见附件7）。本项目建成后尚未投入使用，故本项目辐射工作人员暂未取得个人剂量监测报告。

本次扩建1台DSA项目位于医院辅楼二层，辅楼内仅有DSA一个辐射工作场所，因此DSA和其他III类射线装置运行时，不会对辐射工作人员产生叠加剂量影响。出于保护公众的目的，医院拟将DSA与其他III类射线装置错开时间使用，以避免对公众产生叠加剂量影响。

## 辐射事故应急

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急预案应明确以下几个方面：

- ①应急机构和职责分工；
- ②应急的具体人员和联系电话；
- ③应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- ④辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；
- ⑤辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况的，医院应根据《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》（原国家环保总局，环发[2006]145号）和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，并在事故发生后1小时内向所在地生态环境和公安部门报告，

造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。



表 13 结论与建议

## 结论

### 一、实践正当性

江阴澄西医院有限公司为服务患者，将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房和配套设施用房，并配备 1 台 DSA（型号为 Optima IGS 330，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于血管造影检查及介入手术治疗，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）辐射防护“实践正当性”原则。

### 二、选址合理性

江阴澄西医院有限公司位于江阴市镇澄路 2257 号，医院东侧为东支农产品专业合作社，南侧由东向西分别为为后悔禅寺、农田及居民房屋，西侧为依文纺织公司，北侧为镇澄路。医院将辅楼二层会议室改造为 1 座 DSA 机房并配备 1 台 DSA，辅楼东侧为院内道路，并通过二层连廊与住院楼连通，南侧为院内道路，隔院内道路为宿舍楼，西侧、北侧为院内道路及停车场。

本项目 DSA 机房东侧为控制室，南侧为仪器室、设备间、污物间，西侧为缓冲区、交接台，北侧为女更衣室及防护用品间，上方无建筑，下方为餐厅。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东至院内住院楼（最近处 12m），南至医院南侧边界，西至医院西侧边界，北至院内停车场，东北侧至院内门诊楼（最近处 22m）。评价范围内无学校、居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要是辐射工作人员、其他医务人员、院内病患和周围公众等。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号），本项目评价范围内不涉及江苏省内优先保护单元。

本项目射线装置机房与控制室分开，区域划分明确，选址及布局合理。

### 三、辐射环境现状

江阴澄西医院有限公司本次扩建 1 台 DSA 项目周围本底辐射剂量率在 115nGy/h~127nGy/h 之间，与江苏省环境天然贯穿辐射水平调查结果相比较，均未见

异常。

#### 四、环境影响评价

江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目采取的辐射防护屏蔽措施适当，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）相关要求。根据预测结果，在落实本报告提出的各项辐射安全与防护措施的情况下，本项目投入运行后对辐射工作人员和公众所受辐射剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众年有效剂量限值要求以及本项目管理目标限值要求（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv）。

#### 五、辐射安全措施评价

本项目 DSA 机房入口处均设置“当心电离辐射”警告标志和工作状态指示灯；DSA 机房设有闭门装置，射线装置机房内外均设置有急停按钮，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中的要求。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

#### 六、辐射安全管理评价

江阴澄西医院有限公司已设定专门的辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定较为完善的辐射安全管理制度，建议根据本报告的要求，对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，增补相应内容，建立符合本院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度，并在日常工作中落实。

江阴澄西医院有限公司需为本项目辐射工作人员配置个人剂量计，定期送有资质部门监测个人剂量，建立个人剂量档案；定期进行健康体检，建立个人职业健康监护档案。江阴澄西医院有限公司已配备辐射巡测仪 1 台并为本项目配备个人剂量报警仪 2 台。此外，医院应根据 GBZ130-2020 的要求，为辐射工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述，江阴澄西医院有限公司扩建 1 台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。

## 建议和承诺

1、该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

3、定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。

4、医院取得本项目环评批复后，应及时申请辐射安全许可证，按照法规要求开展竣工环境保护验收工作，环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。

## 辐射污染防治“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	预计投资 (万元)
辐射安全管理机构	建立辐射安全与环境保护管理机构,或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射防护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构,并以文件形式明确管理人员职责。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	3
辐射安全和防护措施	屏蔽措施: 四侧墙体: 4mm厚铅板; 顶面: 300mm混凝土+3mm厚铅板; 地面: 300mm混凝土+80mm硫酸钡涂层; 防护门: 4mm厚铅板; 铅玻璃窗: 4mm铅当量铅玻璃。	满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的目标管理值要求。	30
	安全措施(警示标志、工作状态指示灯等): 本项目DSA机房入口处均设置“当心电离辐射”警告标志和工作状态指示灯; DSA机房设置闭门装置,机房内外均设置急停按钮。	满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)的相关要求。	
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员参加辐射安全与防护学习及培训,考核合格后上岗。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。	6
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计,并定期送检(两次监测的时间间隔不应超过3个月),加强个人剂量监测,建立个人剂量档案。		
	辐射工作人员定期进行职业健康体检(不少于1次/2年),并建立放射工作人员职业健康档案。		
监测仪器和防护用品	配备辐射巡测仪1台。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。	0.4
	配备个人剂量报警仪2台。		0.6
	DSA介入治疗医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜等,同时设置铅悬挂防护屏、铅防护帘、床侧防护帘、床侧防护屏等	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。	10

辐射安全管理制度	操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度：根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	已满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	/
总计	/	/	50

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

**表 14 审批**

下一级环保部门预审意见：

经办人

公章

年 月 日

审批意见

经办人

公章

年 月 日